

# NÁVOD K INSTALACI A ODSTRANĚNÍ



## EXTRÉMNĚ ODOLNÉ PÁSKY TOUGHSTRIPE®

### OBECNÉ INFORMACE:

- Páska je určena pro dlouhodobé značení.
- Minimální teplota pro aplikaci je +5 °C.
- S páskou lze při instalaci manipulovat maximálně 10 minut po nalepení. Při následné aplikaci však již páska nemá takovou adhezi jako při první aplikaci. 100% adheze nastává po 20 minutách po aplikaci.

### PŘÍPRAVA:

- Odstraňte hrubé nečistoty, zbytky betonu, odlupující starou barvu.
- Odstraňte z podkladu prach a nečistoty - zamet'ete nebo vysajte.
- Podlahu omyjte přípravkem pro čištění podlah, například odmašťovací kapalinou AQU.
- Podlahu nechte dostatečně oschnout.

### HRUBOST PODKLADU:

- Pro vyšší adhezi na hrubém podkladu, zahrad'te důkladně nalepenou pásku za použití co největší síly.
- Nepřetahujte pásku přes místa, kde jsou v podlaze nebo podkladu mezery a díry, apod.

### APLIKACE:

- Vytáhněte pásku z krabice a odlepte cca 5 cm krycího papíru.
- Nalepte 5 cm pásky na počáteční místo instalace a následně nalepte pásku na celou plochu instalace. Neodlepujte podkladový papír.
- Na konci místa aplikace položte krabici s páskou na podlahu.
- Po natažení se vraťte na počáteční místo a začněte odlepovat krycí papír. Druhou rukou nebo gumovým válečkem nebo jiným vhodným nástrojem přitiskněte a zahrad'te lepenou pásku k podkladu bez přehybů a vzduchových kapes.

**APLIKAČNÍ METODY:**

- Před nalepením na začátku zastříhnete rohy pásky do kulata, tím omezíte možnost odchlípnutí.
- Pro správnou adhezi je nutné pásku po přilepení k podkladu pořádně přitlačit, doporučujeme použití gumového válečku nebo hladkého hadru nebo houby. Nedostatečné přitlačení pásky může vést k nedostatečné adhezi, a tím také k nižší životnosti značení.
- Pro správnou adhezi pásky na delších vzdálenostech doporučujeme pomalé přejetí vysokozdvížným vozíkem po celé délce pásky.

**ODSTRANĚNÍ:**

- Odloupněte počátek pásky od podkladu. Dbejte na to, abyste odlepili celou konstrukci pásky, která se skládá z více vrstev.
- Pomalým pohybem zatáhněte za odlepenou část a začněte pásku pomalu odlupovat.
- Použitím hrubé síly můžete pásku přetrhnout, proto je lepší postupovat pomaleji.
- Při odlupování pásky držte taženou pásu v úhlu 90° k podkladu.
- Drobné zbytky lepidla odstraňte z podkladu. Pro uvolnění lepidla lze použít například přípravky WD-40. Uvolněné lepidlo odstraňte. Při použití přípravku WD-40 je nutné podlahu vytřít pro zabránění uklouznutí.

V Praze dne 30.1.2020